

Beispiele

Schadensbilder in den begehbaren Bachkanälen

Die Haltungen der Bachkanäle sind getrennt nach Objekt/Zustandsklassen farblich gekennzeichnet.

Objektklasse/Zustandsklasse	Priorität
0 und 1 ZKL 0 / 1	sofort bzw. kurzfristig
2 ZKL 2	mittelfristig
3 ZKL 3	langfristig
4 ZKL 4	kein Handlungsbedarf

Die nachfolgend dargestellten Schäden sind ein Auszug des typischen Schadensbildes wie es in den begehbaren Kanälen angetroffen wurden. Diese Anlage dient der Veranschaulichung.

Beispielfotos für festgestellte Schäden

Schäden der ZKL 1 -> Beseitigung der Schäden sofort bzw. kurzfristig


fehlende Wandung/Mörtel

Wiesbaden - Mitte- Wilhelmstraße (Salzbach)
Haltung B419B - B414B; bei Station 64,7 in Fließrichtung




Rohrbruch, Abplatzungen partiell am ges. Rohrumfang

Wiesbaden -Nerotal- Nerotal (Schwarzbach)
Haltung BV043 - BV112, bei der Station 6,4 m in Fließrichtung

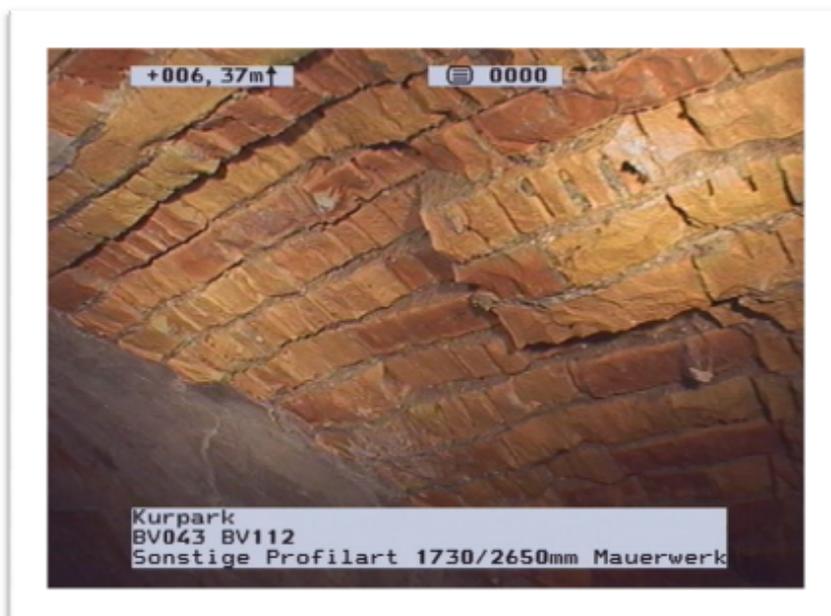

fehlende Wandungsteile

Wiesbaden -Mitte- Wilhelmstraße (Salzbach)
Haltung B419A - B414A, bei der Station 1,7 m in Fließrichtung

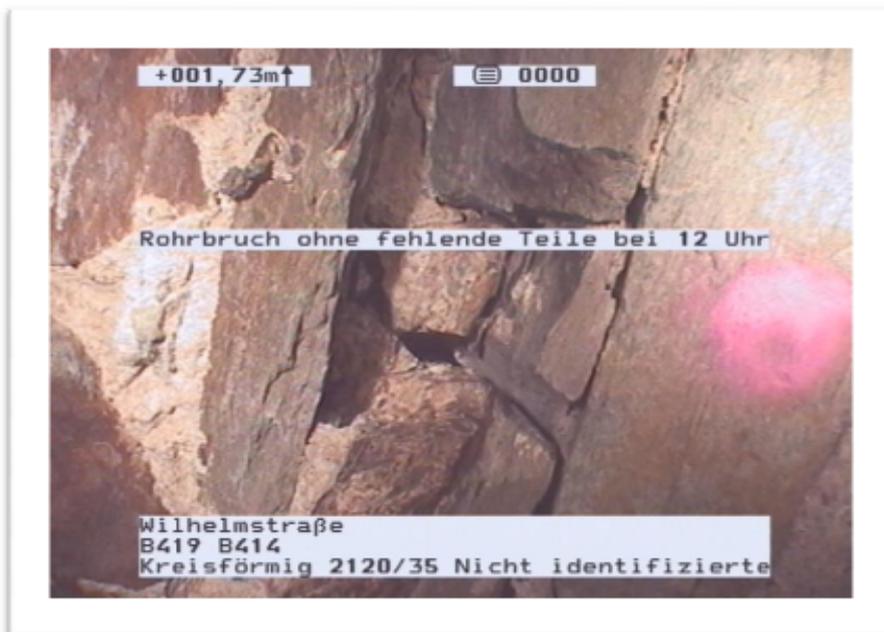


fehlendes Wandungsteil, Hohlraum sichtbar

Wiesbaden -Biebrich- Am Parkfeld (Mosbach)
Haltung B14490 - 14489, bei Station 5,9 m in Fließrichtung



Oberflächenriss am Rohrumfang 10 mm

Wiesbaden -Mitte- Warmer Damm (Rambach)
Haltung B426 - B419, bei Station 170,2 m in Fließrichtung

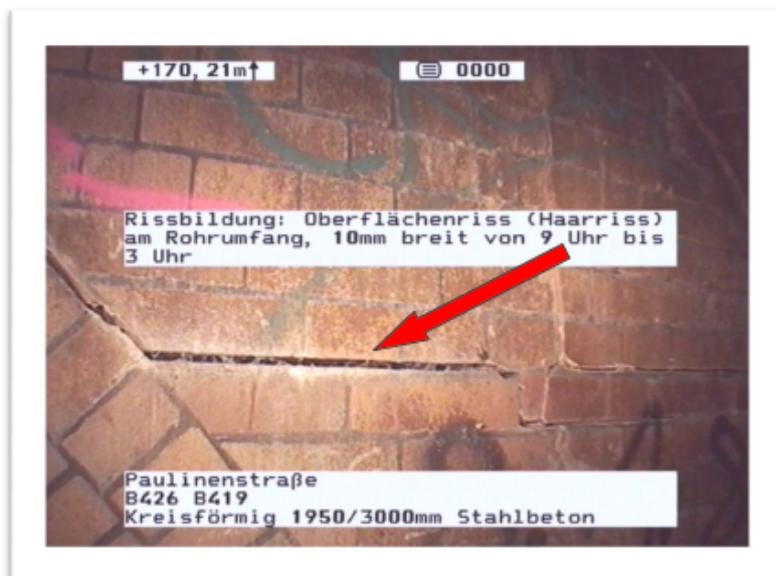

fehlende Teile Rohrbruch

Wiesbade -Mitte- Wilhelmstraße (Salzbach)
Haltung B396 - 3927, bei Station 117,6 m in Fließrichtung



Schäden der ZKL 2 -> Beseitigung der Schäden mittelfristig


fließende Infiltration

Wiesbaden -Mitte- Kurpark (Rambach)
Haltung 6462 - 40918, bei Station 26,0 m in Fließrichtung



Rissbildung in Längsrichtung erkennbar

Wiesbaden - Mitte- Bahnhofsplatz (Salzbach)
Haltung 3902 . B3900, bei Station 19,8 m in Fließrichtung

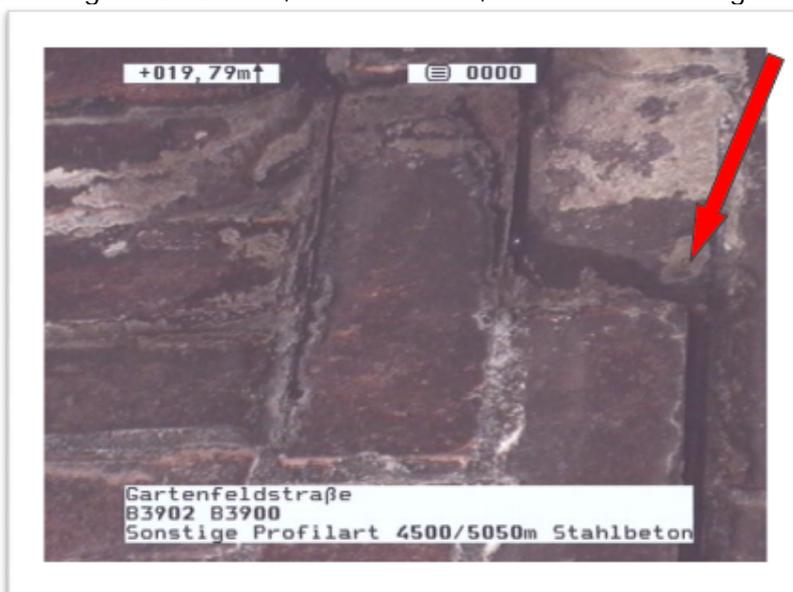


fließende Infiltration erkennbar

Wiesbaden - Mitte- Bahnhofplatz (Salzbach)
Haltung B10747 - B10746, bei Station 48,1 m in Fließrichtung



Abplatzungen, freiliegende Bewehrung

Wiesbaden -Mitte- Kurpark (Rambach)
Haltung 6459 - B426, bei Station 24,0 m gegen Fließrichtung

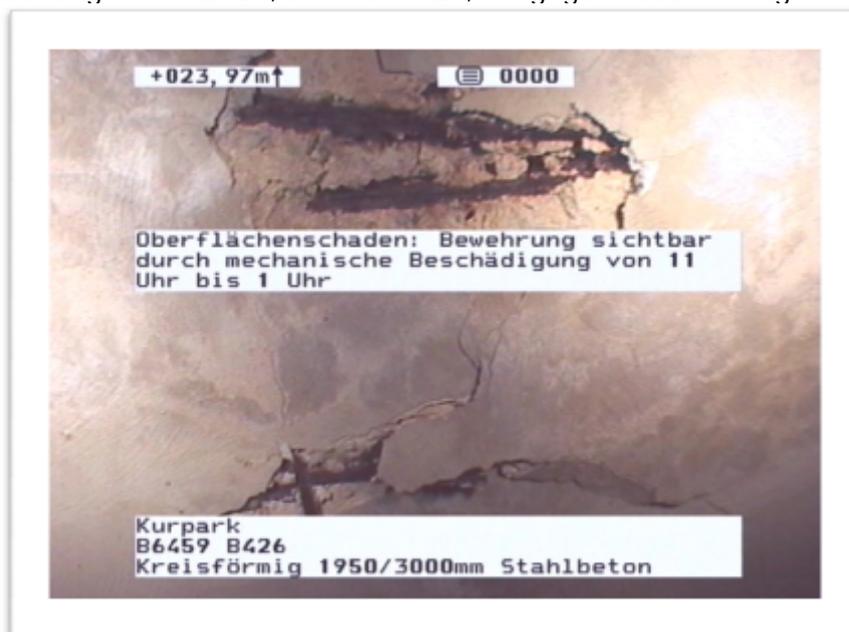

Schäden der ZKL 3 -> Beseitigung der Schäden mittelfristig

schadhafter Anschluss unvollständig eingebunden

Wiesbaden -Mitte- Kurpark (Rambach)

Haltung BV043 - BV112, bei Station 5,5 m in Fließrichtung



Rohrbruch; fehlende Teile

Wiesbade -Mitte- Wilhelmstraße (Salzbach)

Haltung B396 . B3927, bei Station 120,60 m in Fließrichtung

